

Deel <b>P400</b>	Groep 23
Betreft Afstelling vlotter- kamer ventilatie B18KD/KPD	NO. NL461
	Datum 910514

## Service Bulletin

Onderwerp: Drive-ability problemen na warmstart.

Oorzaak : Afstelling van de vlotterkamer ventilatie is niet correct.

Oplossing: In geval van klachten controleer de afstelling van de vlotterkamer ventilatie zoals hieronder beschreven.

1. Controleer CO% en stationair toerental volgens specificatie.
2. Stel indien nodig af.
3. Demonteer het luchtfilterhuis.
4. Controleer de opening van de mechanische vlotterkamer ventilatie klep bij gesloten gasklep en niet-werkende choke. Opening moet zijn: 2-3 mm.
5. Indien nodig stel opening af (zie detail tekening).
6. Monteer het luchtfilterhuis en controleer het CO% en stationair toerental en corrigeer indien nodig.

